

# Feuchteschäden Mauerbank - Kondensat & Schimmel


Was sind die Ursachen und wie kann man diese vermeiden?

T. Lewis, A. Sarkany, T. Bednar 24.8.2023



- 1. Problemstellung
- 2. Großversuch EPS, MiWo
- 3. Handlungsanleitung
- 4. Umfrage unter Teilnehmenden
- 5. Ausblick

## Problemstellung

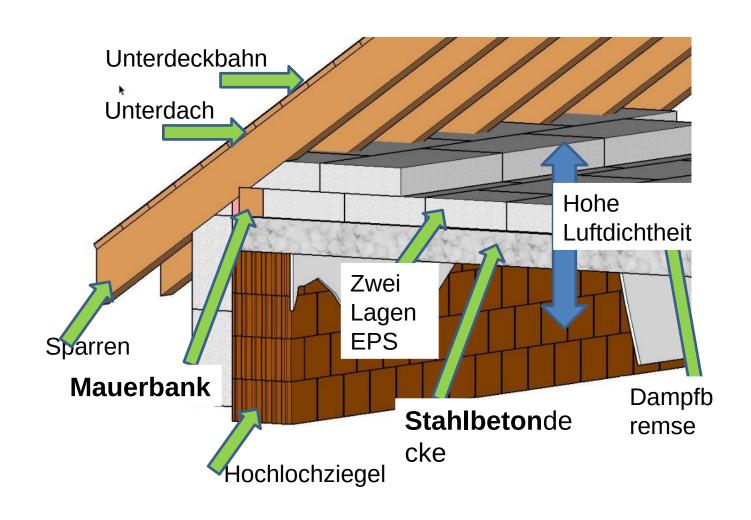




### Problemstellung

Foto aus dem Versuchsaufbau. keine Schadensfotos aus Original verfügbar



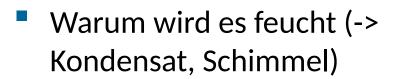

- an den Stahlbolzenköpfen au der Mauerbank?
- in den Fugen der **EPS-Lage**?





Programmpunkt Fragerunde (wechseln zu .xlsx-Datei)

# Fragerunde


| Fragennummer |   | Ausführung          | Wissenschaft/Forschung/Lehre          | Beratung   | Sonstige |
|--------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------|
| 1            | 1 Sind Sie tätig in   | _                   | -                                     |  |          |
|              | -   | Massivbau           | Leichtbau                             | kein Schwerpunkt                                 |          |
| 2            | Liegt ihr Schwerpunkt in  |                     |                                       |  |          |
|              |   | ja                  | nein                                  |  |          |
| 3            | Begegnen Sie realen Schimmel- bzw.<br>Kondensaterscheinungen in<br>3 unkonditionierten Dachböden?                                     |                     |                                       |  |          |
|              |   | ja                  | nein                                  |  |          |
| 4            | Sind sie dem im aktuellen Projekt<br>beschriebenen Fall schon begegnet<br>4 (Schäden an der Mauerbank)?                               |                     |                                       |  |          |
|              | Wo treten Ihrer Erfahrung nach in<br>unkonditionierten Dachböden die meisten<br>Schäden auf (offene Antwort,<br>5 Diskussion)?        |                     |                                       |  |          |
|              |   | Massivbau           | Leichtbau                             | kein Unterschied                                 |          |
|              | Sofern zu beidem Erfahrung vorliegt –<br>bemerken Sie eine Häufung im Leicht-<br>oder Massivbau bezüglich Schäden am<br>6 Dachboden?  |                     |                                       |  |          |
|              |   | Plattenartige (EPS) | Durchströmbare (MiWo, Zellulose etc.) |  |          |
| 7            | Welchen Dämmstoff setzen sie als<br>Dämmung der obersten Geschuoßdecke<br>7unter Dachböden bevorzugt ein?                             |                     |                                       |  |          |
|              |   | ja                  | nein                                  | ich beauftrage sie<br>extern in<br>Spezialfällen |          |
| 8            | Führen Sie fallweise hygrothermische<br>8 Simulation zum Feuchtetransport aus?  |                     |                                       |  |          |
| 9            | Bezügliche Feuchteschäden am<br>Dachboden/Dachbereich würde ich mir<br>verstärkt Forschung wünschen (offene<br>Antworten, Diskussion) |                     |                                       |  |          |



- Wie kam ein berichteter Feuchteschaden im Bereich der Mauerbank zustande
- Ausführungsempfehlungen entwickeln
- Beiträge für die ÖNORM 8110-2:2020 für die Anschlussbeurteilung entwickeln

# Abgeleitete Forschungsfragen

- 1. Besteht ein Unterschied bezüglich der Feuchtetoleranz zwischen EPS und Mineralwolle?
- 2. Wie gut kann eine Messung simuliert werden?

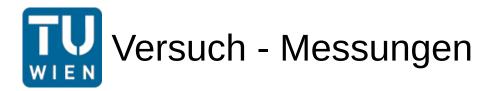


- 1. Nachbau im Maßstab 1:1. einer Gebäudeecke mit Sparrensteildach
- 2. Messung mit *EPS* und *Mineralwolle* in zeitlich gestaffelten Versuchen, es wurden nie beide Dämmstoffe gleichzeitg gemessen
- 3. mit eingeplanter Leckage (= Schaden) unterschiedlichen Durchmessers in der Stahlbetondecke
- 4. unter Einbringung einer *geringen Wassermenge* auf die Dampfbremse auf der Stahlbetondecke (bei verschlossener Leckage)



### TU Hypothesen zur Ursachen


- Leckage in Stahlbetondecke
- Unzureichende Belüftung Dachboden
- Flankentransport über WDVS zur Mauerbank
- sd-Wert Dampfbremse zu gering oder zu hoch
- Einbaufeuchte des Holzes




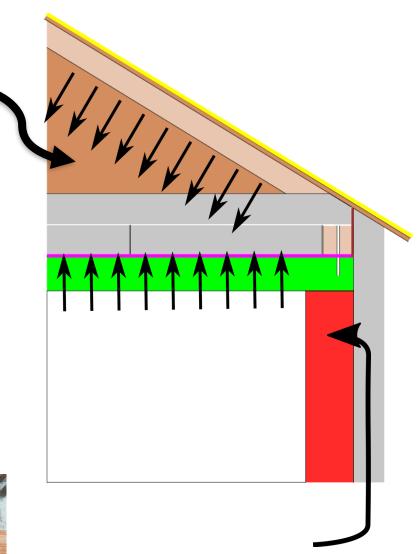



### Großversuch

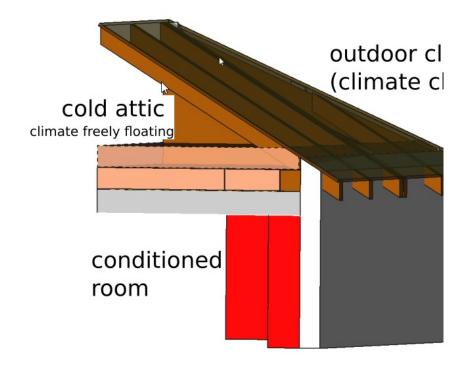

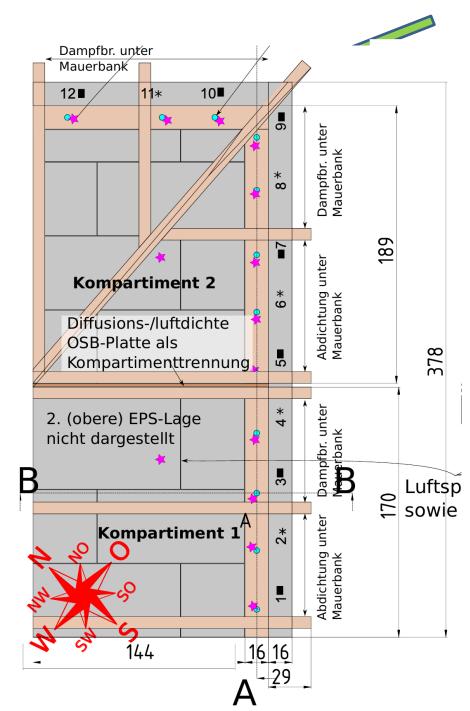







# Großversuch








> 60 Sensoren und > 100 Datenpunkte

| 18.08.202 | 21            |           |  |
|-----------|---------------|-----------|--|
|           | Hex-code<br>/ | ezeichnur | Anmerkungen  |
|           | 0A            | LFT01     | bei Ankerdorn 2, zwischen Folie und EPS (Lage 1)   |
|           | 0B            | LFT02     | bei Ankerdorn 2, mittig zwischen Mauerbank und EPS (Lage   |
|           | OC            | LFT03     | bei Ankerdorn 2, zwischen EPS, Lage 2, und Mauerbank<br>Oberseite  |
|           | 00            | LFT04     | bei Ankerdorn 2, mittig zwischen EPS (Lage 2) und<br>Fermacellplatte   |
|           | 0E            | LFT05     | bei Ankerdorn 2, zwischen EPS (Lage 1) und EPS (Lage 2)  |
|           | 0F            | LFT06     | bei Ankerdorn 4, zwischen Folie und EPS (Lage 1)   |
|           | 10            | LFT07     | bei Ankerdorn 4, mittig zwischen Mauerbank und EPS (Lage   |
|           | 11            | LFT08     | bei Ankerdorn 4, zwischen EPS, Lage 2, und Mauerbank<br>Oberseite  |
|           | 12            | LFT09     | bei Ankerdorn 4, mittig zwischen EPS (Lage 2) und<br>Fermacellplatte   |
|           | 13            | LFT10     | bei Ankerdorn 4, zwischen EPS (Lage 1) und EPS (Lage 2)  |
|           | 14            | LFT11     | bei Ankerdorn 6, zwischen Folie und EPS (Lage 1)   |
|           | 15            | LFT12     | bei Ankerdorn 6, mittig zwischen Mauerbank und EPS (Lage   |
|           | 16            | LFT13     | bei Ankerdorn 6, zwischen EPS, Lage 2, und Mauerbank<br>Oberseite  |
|           | 17            | LFT14     | bei Ankerdorn 6, mittig zwischen EPS (Lage 2) und<br>Fermacellplatte   |
|           | 18            | LFT15     | bei Ankerdorn 6, zwischen EPS (Lage 1) und EPS (Lage 2)  |
|           | 19            | LFT16     | bei Ankerdorn 9, zwischen Folie und EPS (Lage 1)   |
|           | 1A            | LFT17     | bei Ankerdorn 9, mittig zwischen Mauerbank und EPS (Lage   |
|           | 1B            | LFT18     | bei Ankerdorn 9, zwischen EPS, Lage 2, und Mauerbank<br>Oberseite  |
|           | 1C            | LFT19     | bei Ankerdorn 9, mittig zwischen EPS (Lage 2) und<br>Fermacellplatte   |
|           | 10            | LFT20     | bei Ankerdorn 9, zwischen EPS (Lage 1) und EPS (Lage 2)<br>um 10 cm nach links (Richtung Westen) versetzt. Das<br>Versetzen wurde durch Eckbalken notwendig. |
|           | 1E            | LFT21     | Kompartiment 1, zwischen EPS,Lage1, und Folie,   |
|           | 1F            | LFT22     | Kompartiment 1, EPS, Lage1, mittig   |
|           | 20            | LFT23     | Kompartiment 1, zwischen EPS,Lage1, und EPS, Lage 2  |
|           | 21            | LFT24     | Kompartiment 1, EPS, Lage2, mittig   |
|           | 22            | LFT25     |  |
|           | 23            | LFT26     | Kompartiment 2, zwischen EPS,Lage1, und Folie,   |
|           | 24            | LFT27     | Kompartiment 2, EPS, Lage1, mittig   |
|           | 25            | LFT28     | Kompartiment 2, zwischen EPS,Lage1, und EPS, Lage 2  |
|           | 26            | LFT29     | Kompartiment 2, EPS, Lage2, mittig   |
|           | 27            | LFT30     |  |
|           | 28            | LFT31     | bei Ankerdorn 2, Mauerbankfuß außen  |
|           | 29            | LFT32     | bei Ankerdorn 4, Mauerbankfuß außen  |
|           | 2A            | LFT33     | bei Ankerdorn 6, Mauerbankfuß außen  |
|           | 2B            | LFT34     | bei Ankerdorn 9, Mauerbankfuß außen  |
|           | 2C            | LFT35     | Ecke, Mauerbankfuß außen   |
|           | 2D            | LFT36     | Ankerdorn 11, Bohrung oben, Oberkante -2 cm  |
|           | 2E            | LFT37     | Ankerdorn 12, Bohrung oben, Oberkante -2 cm  |
|           | 2F            | LFT38     |  |
|           | 30            | LFT39     | bei Ankerdorn 2, Bohrung unten, Unterkante +2 cm   |
|           | 31            | LFT40     | bei Ankerdorn 2, Bohrung oben, Oberkante -2 cm   |
|           | 32            | LFT41     | bei Ankerdorn 4. Bohrung unten, Unterkante +2 cm   |



### Sensorpositionen (Isometrie und Längsschnitt)

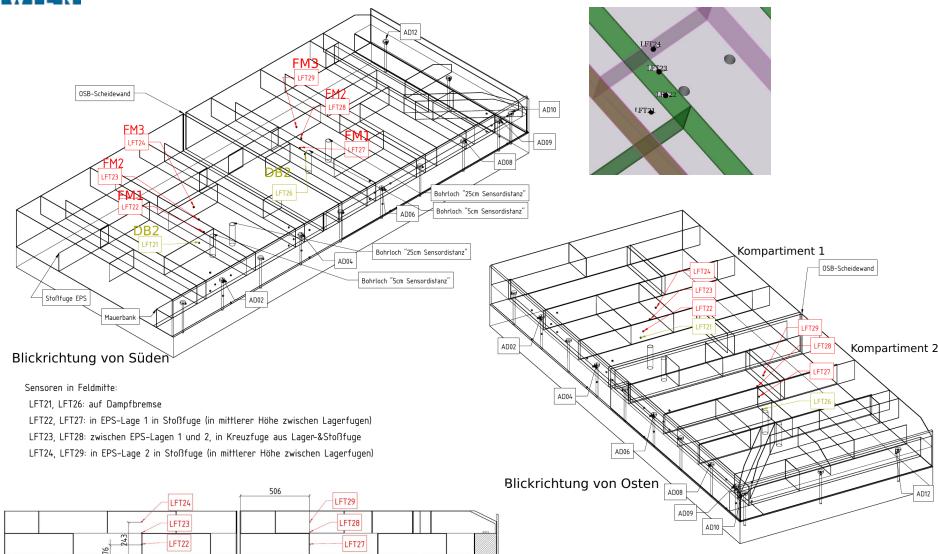


LFT21


C - C 3620 LFT26



### Sensorpositionen (Vertikalschnitt Mauerbank)

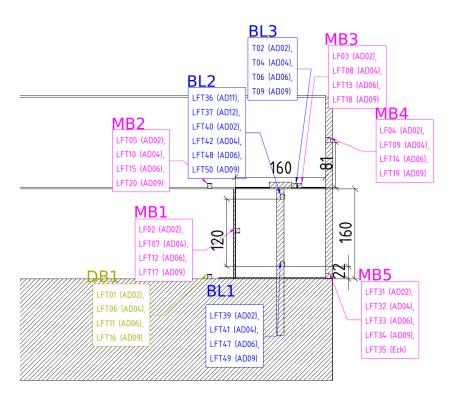

A-A: Schnitt durch exemplarisches Bohrloch AD02 mit "großer" Sensorausstattung. Sensorpositionen für alle gleichartigen Bohrlöcher.

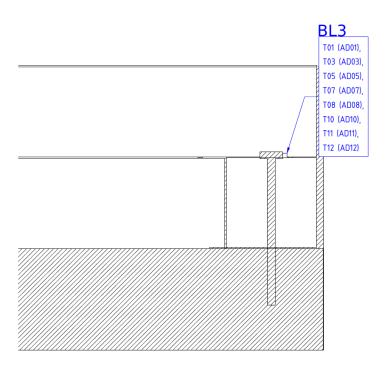


B-B: Schnitt durch exemplarisches Bohrloch AD01. Nur ein Temperatursensor (auf Beilagscheibe). Sensorpositionen für alle gleichartigen Bohrlöcher.



### Eckdaten zu den verglichenen Varianten EPS/MiWo

|                                     | EPS                                       | Mineralwolle                             |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Kürzel                              | EPS-05-DP1Dot6-K1-Dm3.5-Pos5-K2-Dm5-Pos25 | MiWo-04-DP1Dot7-K1-Dm5-Pos5-K2-Dm5-Pos25 |  |  |
| Druckdifferenz in Pa 1,6 Pa         |   | 1,7 Pa                                   |  |  |
| Kompartiment 1                      |   |  |  |  |
| Lochdurchmesser                     | 3.5 mm                                    | 5 mm                                     |  |  |
| Lochposition<br>(Distanz zu Sensor) | 5 cm                                      | 5 cm                                     |  |  |
| Kompartiment 2                      |   |  |  |  |
| Lochdurchmesser                     | 5 mm                                      | 5 mm                                     |  |  |
| Lochposition<br>(Distanz zu Sensor) | 5 cm ° °                                  | 25 cm                                    |  |  |


Dämmaterialien wurden nicht gleichzeitig sondern **sukzessiv** gemessen

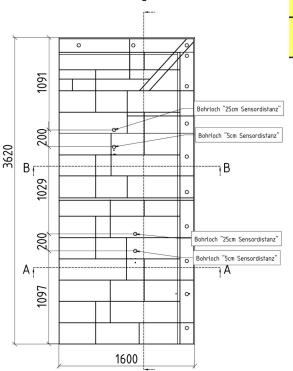



### Vergleich Randbedingungen MiWo und EPS: Externe Druckdifferenz zwischen Wohnung und Dach

K1
Variante EPS: EPS-05-DP1Dot6-K1-Dm3.5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 5 cm, Lochdurchmesser: 3.5 mm, // Daten\_2022\_Jänner/GrV\_V1\_05.txt
Variante MiWo: MiWo-04-DP1Dot7-K1-Dm5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 5 cm, Lochdurchmesser: 5 mm, // Daten\_2022\_Maerz/GrV\_V2\_04.txt

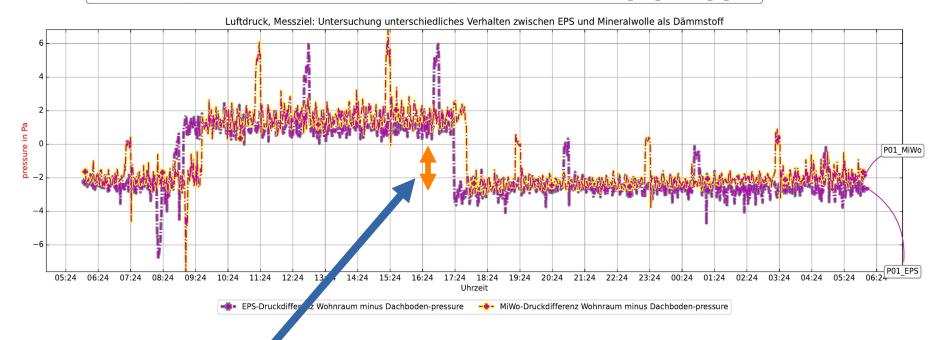


Verbleibende Grunddruckdifferenz



### Luftraum Kompartiment 1) Temp. + absHum

K1
Variante EPS: EPS-05-DP1Dot6-K1-Dm3.5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_jänner/GrV\_V1\_05.txt
Variante MiWo: MiWo-04-DP1Dot7-K1-Dm5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_Maerz/GrV\_V2\_04.txt

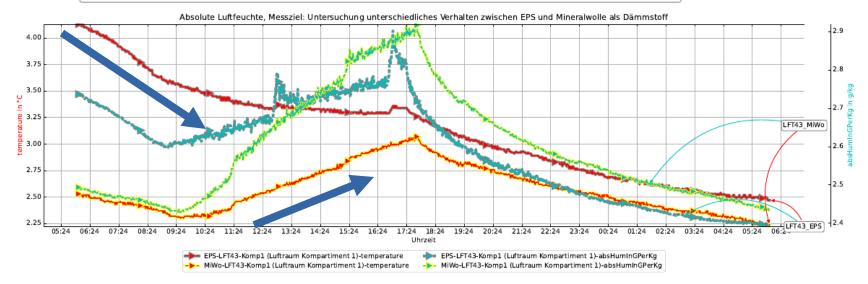


#### Ausnahme:

Temperaturanstieg versus -abfall



### Sensor LFT22 (Kompartiment 1) absHum

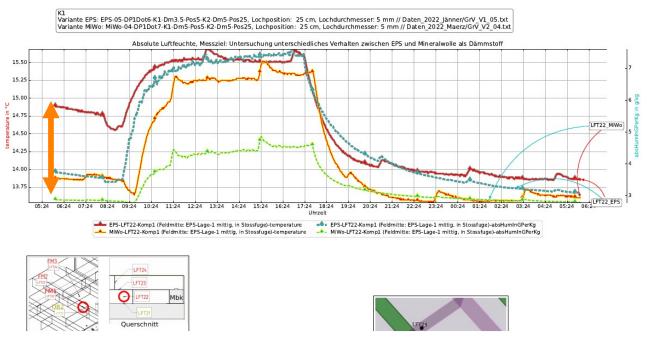

#### Anfangstemperatur:


Meistens war Mineralwolle höher als EPS (dieses Bild ist eine


Ausnahme) Längsschnitt

Abb. 4.106: Sensor: LFT22, Kompartiment 1, EPS-Lage 1, mittig, Absolute Luftfeuchte in g/kg




# Vergleich Randbedingungen MiWo und EPS: Temperaturen und Feuchten am <u>Dachboden</u>

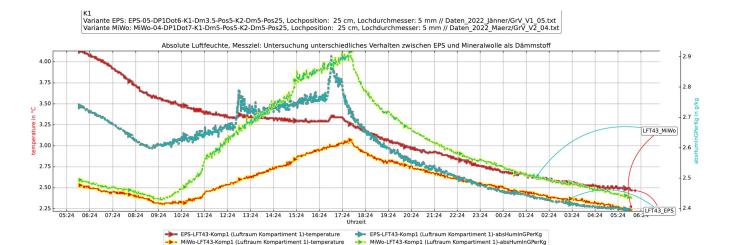

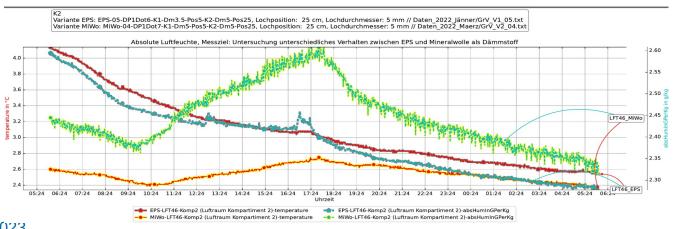

## Vergleich Randbedingungen MiWo und EPS: Temperaturen und Feuchten im <u>Wohnraum</u>

noKompartment
Variante EPS: EPS-05-DP1Dot6-K1-Dm3.5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_Jänner/GrV\_V1\_05.txt
Variante MiWo: MiWo-04-DP1Dot7-K1-Dm5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_Maerz/GrV\_V2\_04.txt

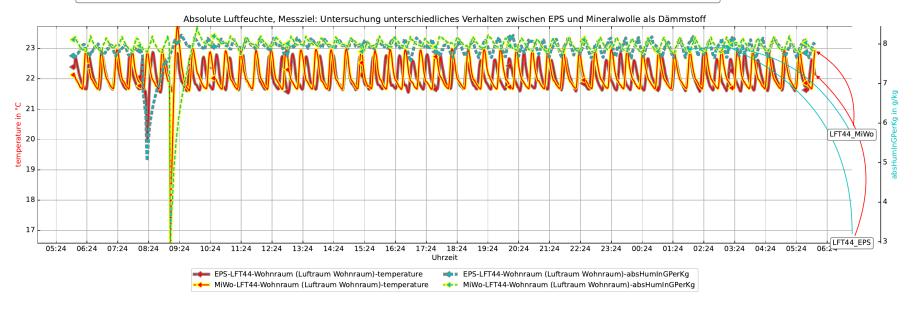





Sensoren in Feldmitte und nahe der Mauerbank




#### Sensor LFT028 (Feldmitte Kompartiment 2) - relHum

K2
Variante EPS: EPS-05-DP1Dot6-K1-Dm3.5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_Jänner/GrV\_V1\_05.txt
Variante MiWo: MiWo-04-DP1Dot7-K1-Dm5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_Maerz/GrV\_V2\_04.txt

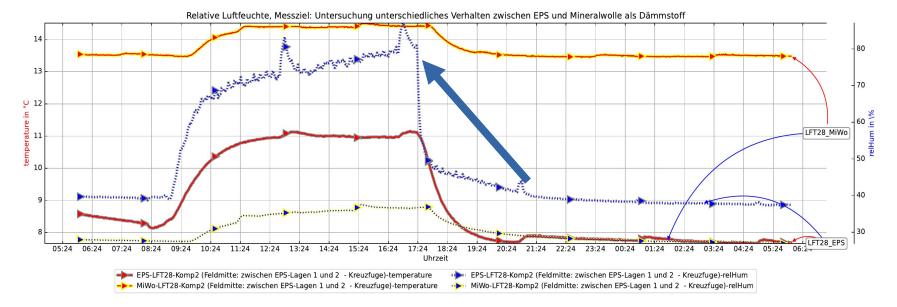

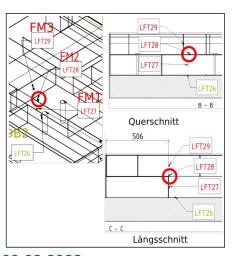


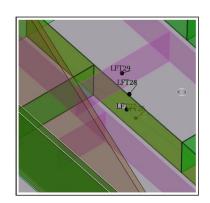





#### Sensor LFT028 (Feldmitte Kompartiment 2) - absHum

K2 Variante EPS: EPS-05-DP1Dot6-K1-Dm3.5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_Jänner/GrV\_V1\_05.txt Variante MiWo: MiWo-04-DP1Dot7-K1-Dm5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_Maerz/GrV\_V2\_04.txt

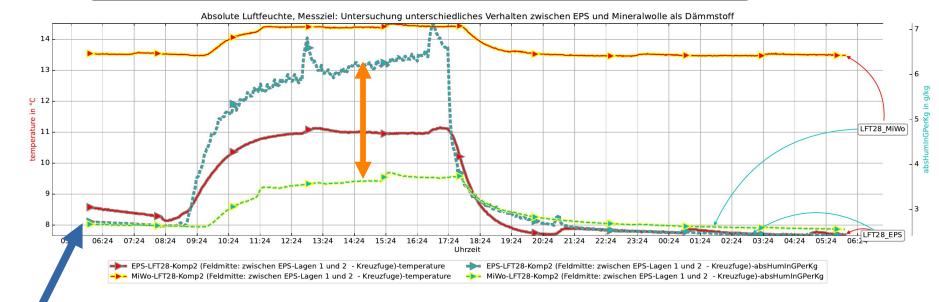

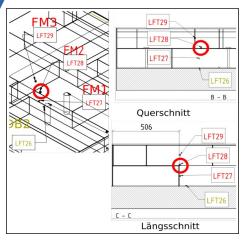

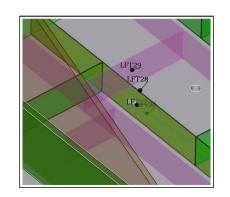



BL1

LETER (ADDS)

LFT34 (AD09)

### Sensor LFT05 (bei Mbk Kompartiment 1) - relHum



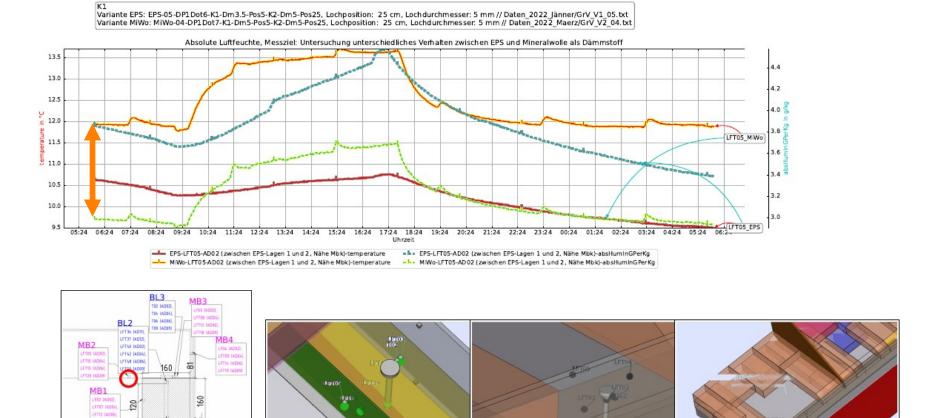



Abb. 4.124: Sensor: LFT05, bei Ankerdorn 2, zwischen EPS (Lage 1) und EPS (Lage 2), Absolute Luftfeuchte in g/kg




### Sensor LFT04 (bei <u>Brandschutzplatte</u> Kompartiment 1) absHum

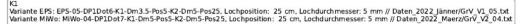

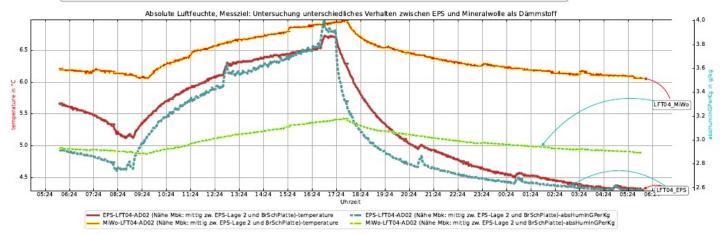

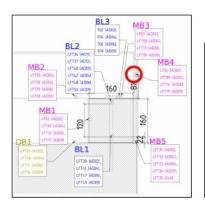


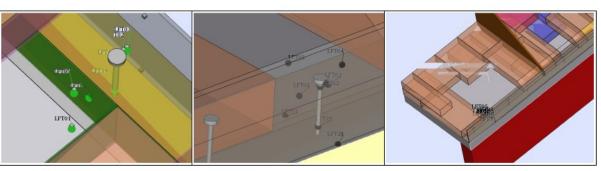


Von Leckage weit entfernt und bei EPS trotzdem rascherer Feuchteanstieg. → <u>Kanalisierungswirkung</u> des Fugennetzes



### Sensoren in Bohrlöchern

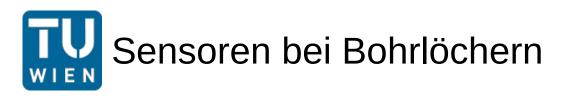


- Sensoren im Bohrloch an Positionen "oben" und "unten"
- Feuchteverlauf in den Bohrlöchern korrelierte zeitlich- im großen und ganzen -
- mit der <u>externen</u> <u>Druckdifferenz</u>
- bzw. qualitativ mit dem <u>Verlauf</u> der Sensoren in der freien Fläche.

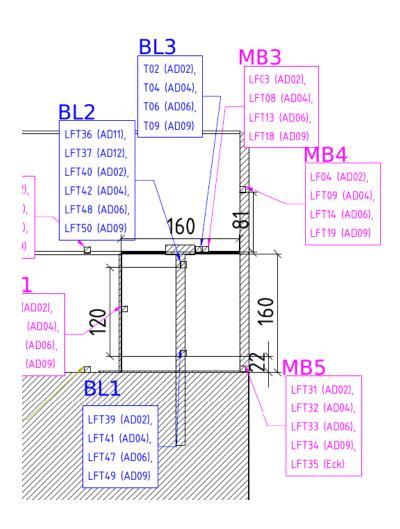




### Sensor LFT 39 (Bohrloch unten) - absHum


K1
Variante EPS: EPS-05-DP1Dot6-K1-Dm3.5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_jänner/GrV\_V1\_05.bt
Variante MiWo: MiWo-04-DP1Dot7-K1-Dm5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_Maerz/GrV\_V2\_04.txt

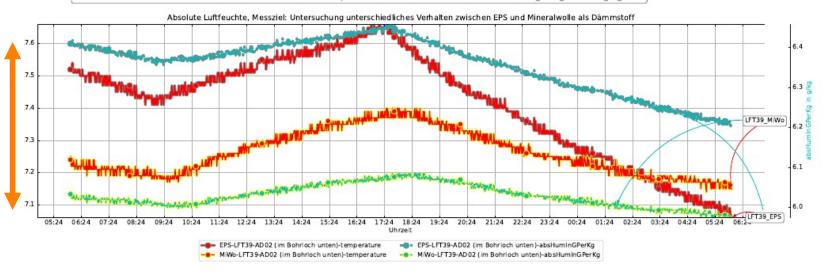

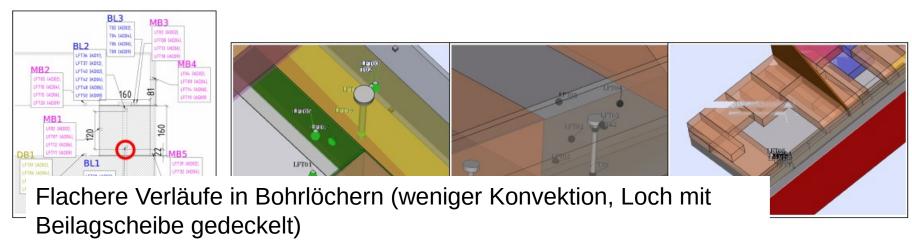




### Sensor LFT 37 (Bohrloch oben) - absHum

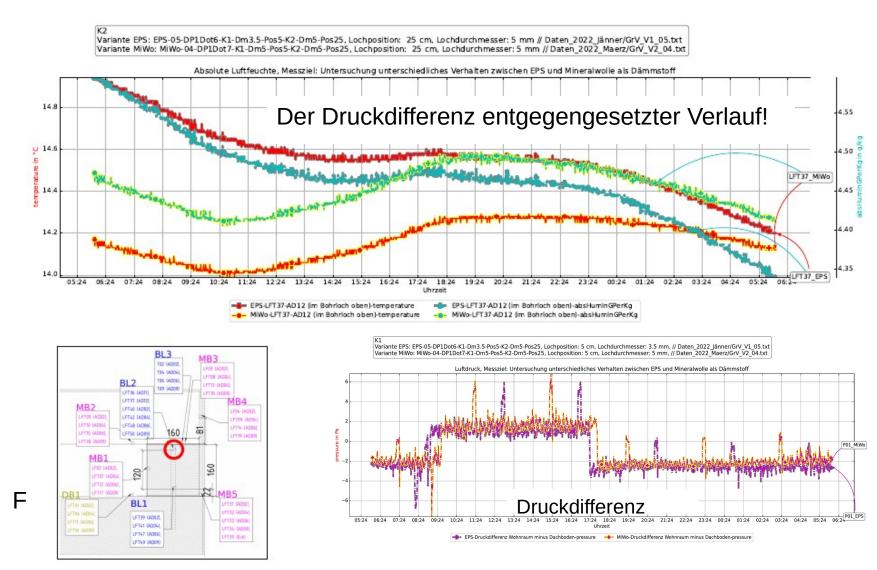



### Sensor LFT 41 (Bohrloch unten) - absHum

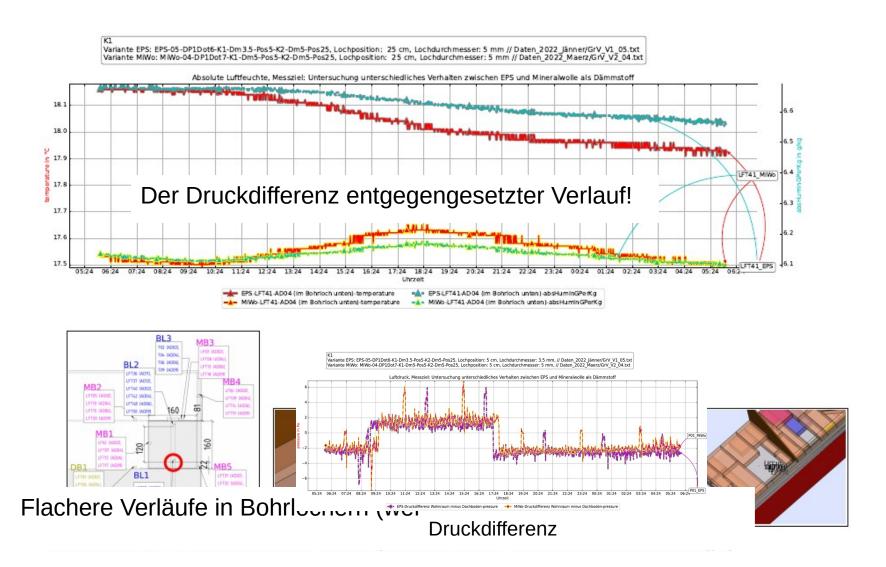




#### Sensoren auf Stahlbetonoberseite




### Sensor LFT 21 (Feldmitte zwischen EPS-Lage 1 und Folie) - absHum

Variante EPS: EPS-05-DP1Dot6-K1-Dm3.5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_jänner/GrV\_V1\_05.txt Variante MiWo: MiWo-04-DP1Dot7-K1-Dm5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten 2022 Maerz/GrV V2 04.bxt

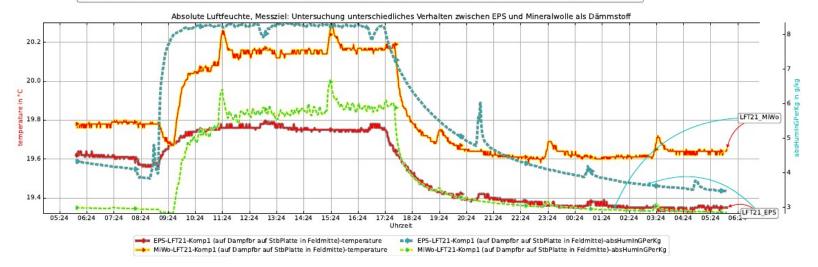


Nahe bei Leckage, vgl. Temperaturänderung durch Konvektion mit nächster Folie

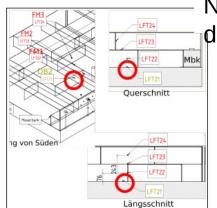




### Sensor LFT 16 (Feldmitte zwischen EPS-Lage 1 und Folie) - absHum


Variante EPS: EPS-05-DP1Dot6-K1-Dm3.5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten\_2022\_Jānner/GrV\_V1\_05.txt Variante MiWo: MiWo-04-DP1Dot7-K1-Dm5-Pos5-K2-Dm5-Pos25, Lochposition: 25 cm, Lochdurchmesser: 5 mm // Daten 2022 Maerz/GrV V2 04.txt

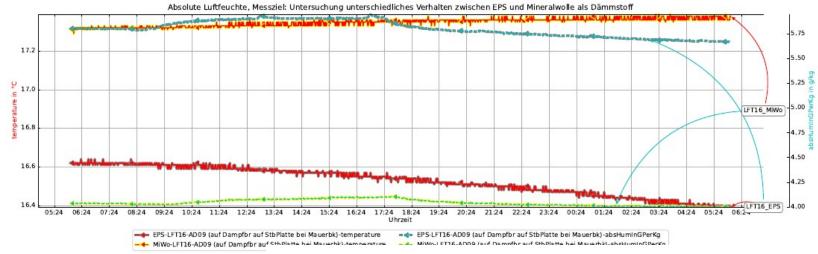

#### BL<sub>3</sub> TOO CADOO! T04 (AD04) T06 (A006) LFT37 (AD12), LETAN (ADM) FT09 JADO4 LFT10 (AD04) LFT48 (ADD6), LETSO (ADM) LET19 (AD09) LFT20 (ADD) LFT34 (A009), UFT35 (Eck) LFT49 (AD09)

#### Weit von Leckage, geringere Temperaturänderung durch Konvektion

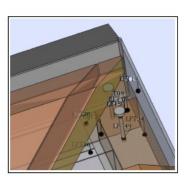

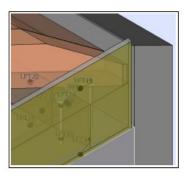

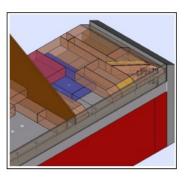



Abb. 4.186: Sensor: LFT16, bei Ankerdorn 9, zwischen Folie und EPS (Lage 1), Absolute Luftfeuchte in g/kg U9.U3.ZUZ3



Hygrothermische Simulation mit HAM4D\_VIE



### HAM-Simulation EPS versus MiWo: <u>Temperatur</u>

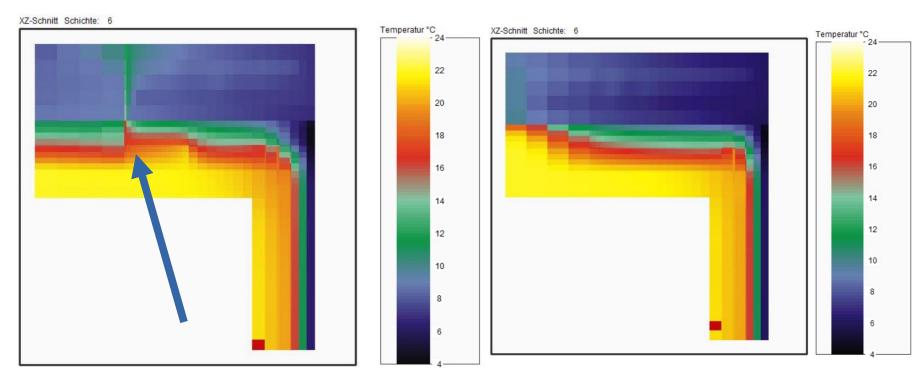

Temp. EPS mit Leckage


Temp. MiWo mit Leckage


EPS: Luftstrom lokal verengt und weiter in den Dachraum gelangend (Kanalwirkung Fugennetz

→ "Wärmefontäne" in Darstellung)



## HAM-Simulation EPS versus MiWo: <u>Relative</u> <u>Luftfeuchte</u>

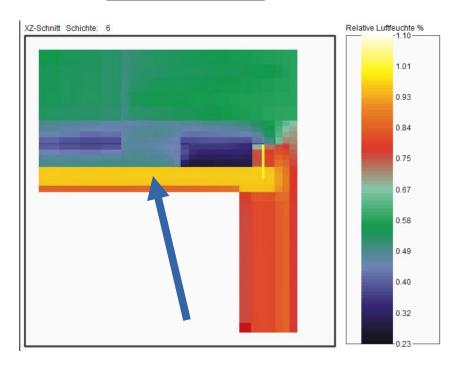

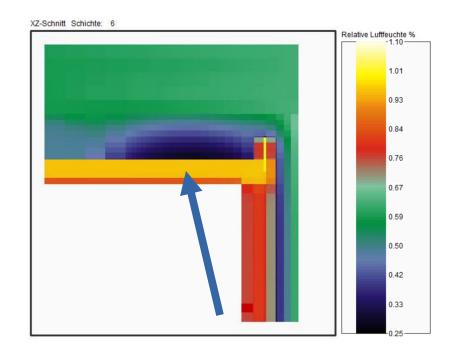

RelHum EPS mit Leckage

RelHum MiWo mit Leckage

EPS: Bereich um Leckage feuchter (grüner) als bei Miwo (blau)



### **Fazit**



- Deutliche Auffeuchtung, wenn über Fugen warmfeuchte Luft über Loch/Dampfbremse nach oben in den kalten Bereich strömen kann.
- Bei geringen Leckagen und Luftdruckdifferenzen zwischen ca. 1 und 4 Pascal steigt die relative Luftfeuchte schlagartig an.
- Ein größerer Lochdurchmesser führt zu einem rascheren Feuchteanstieg
- Vermutet wird daher, dass Konvektion über eine Leckage die Hauptursache des anlassgebenden Realprojekts war.



# Fazit – Mineralwolle bezüglich Konvektion durch Einzelleckage feuchtetoleranter

- 1. Mineralwolle sowohl in Simulation als auch im Versuch feuchtetoleranter als EPS: relative Feuchte stieg bei vergleichbaren Verhältnissen rund um die Leckage bei Mineralwolle deutlich geringer an.
- Vergleichbare Verhältnisse: Gleiche Messtelle, gleiche Leckagegröße, ähnliche Druckdifferenz zwischen Wohnraum und Dachboden, gleiche Dämmdicke.
- 3. Vermutete Wirkung: Der Leckageluftstrom und damit die eingebrachte Feuchte verteilt sich im fasrigen Medium der Mineralwolle räumlich besser. Im Falle von EPS ist Luftstrom auf Fugen konzentriert.



## Fazit – Ergebnisse der hygrothermischen Simulation

- 1. Feuchte- und Temperaturverlauf wurde für einen Ausschnitt des Versuchaufbaus für den Fall EPS qualitativ simuliert (Anstiege und Abfälle der Feuchte).
- 2. Publikation erfolgte 2022 (Sarkany et. al).
- 3. Methode der hygrothermischen Simulation für Luftströmungen entlang von Fugen verbessert.
- 4. Geometrie bei <u>plattenartigen</u> Dämmstoffen ist Hürde in Planung, Modellierung und sowie Darstellung, Interpretation und Kommunikation der Ergebnisse.


09.03.2023 42




## Fazit – Ergebnisse der hygrothermischen Simulation


- 1. Im Projekt wurde eine Methode entwickelt, die Feuchteverhältnisse als Ergebnis der Simulation dreidimensional darzustellen.
- Das gesamte Modell ist geometrisch parametrisiert und in Teilmodelle zerlegt, z. B. kann die Fugendistanz zentral verändert werden → eine Hilfestellung für weitere Simulationsvarianten

3mm Fuge

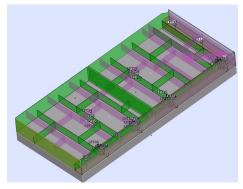

Nach "Knopfdruck": 30mm Fuge

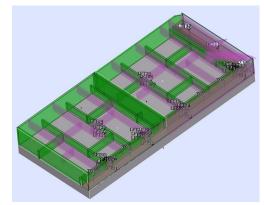

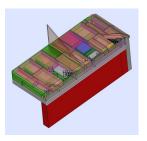



### Fazit – <u>reine Hypothesen</u> speziell zu Feuchte bei Bohrlöchern

- Beschriebenes Phänomen der Auffeuchtung speziell an Ankerstangenköpfen nicht beobachtet/geklärt
- Mögliche "Trichterwirkung" (bekannt aus Estrichschäden)
- sd-Wert Dampfbremse hoch aber Folie am Rand im Luftverbund mit Mauerbank und Bohrloch.
- -> Diffusion über dünne Luftschichte aus der Fläche in das Bohrloch
- Ggf. doch Feuchte über die Fassade? (Flankenweg über das WDVS)



### Siehe auch separates .pdf

#### Verarbeitungshinweise / Wartungshinweise

Mauerbank auf zweilagig/mehrlagig EPS-gedämmter Stahlbetondecke in Dachboden, Außenwand aus Hochlochziegelmauerwerk mit WDVS

Witterungsschutz:
 Dampfbremse auf Stahlbetondecke in der Fläche erst nach Herstellen der Regensicherheit des Dachstuhls verlegen. Dämmung jedenfalls nicht auf augenscheinlich nasse Dampfbremse verlegen.

Allenfalls Trocknung abwarten ggf. künstlich trocknen.

Ausreichende Belüftung des Dachraumes über vergitterte, kontrolliert plazierte Zu- und Abluftöffnungen (Giebel<->Giebel oder Traufe<->First). Flugschneebzw. Niederschlageinwirkung und Brandschutz beachten.

Bemessungsfaustformel freier Gesamtströmungsquerschnitt (Achtung auf Produktspezifikationen von Gittern) 1/300 bis 1/150 der Dachbodennettobodenfläche

#### Fassadeninstandhaltung:

Keine spätere Verringerung des freien Belüftungsquerschnitts durch Anstriche, Putzarbeiten etc., -> bei Wartungsarbeiten reinigen

Achtung auf lokale Beschädigungen der Dampfbremse! Sie sind nach Ausführung der Dämmung verdeckt.

#### Beispiel


Temporäre Justierstützen für SAT-Schüsseln zerreißen an der Aufstandsfläche durch Drehen die Dampfbremse. -> Harte Unterlage als Auflager verwenden. Prüfen, ob thermische Trennung von Stahlbeton notwendig ist.

Beschädigungen nachträglich mit gleichem Material

(3a) Durchdringungen:
Alle Durchdringungen der Stahlbetondecke (z. B.
Strangentlüftung, SAT-Kabel) luftdicht abdichten:
Ringspalt zwischen Hüllrohr und Beton sowie das
Rohrinnere selbst. Dichtung z. B. mit Manschetten oder
Vergussmasse auf Schalung

4 sd-Wert der Dampfbremse > 100m


Dampfbremse auf Stahlbetondecke nicht bis zum Deckenrand führen sondern mit separatem Dampfbremsenstreifen, der unter der Mauerbank liegt, verkleben. Kein durchgängiger Luftverbund unter der Dampfbremse bis unter die Mauerbank, siehe Punkt 6b.

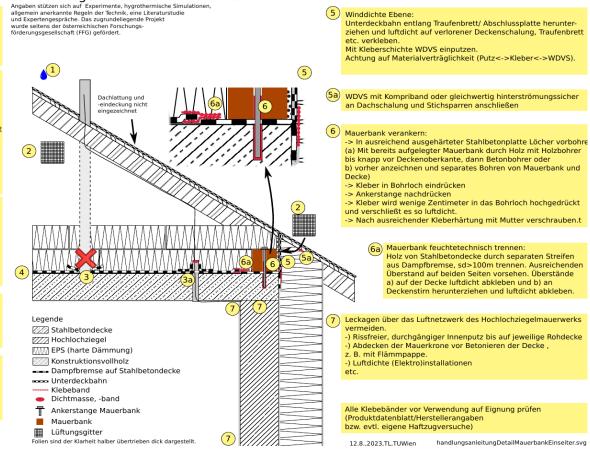

09.03.2023 45



 Diffusionsoffene Dämmung (Miwo, Zellulose), weil toleranter gegenüber Leckagen

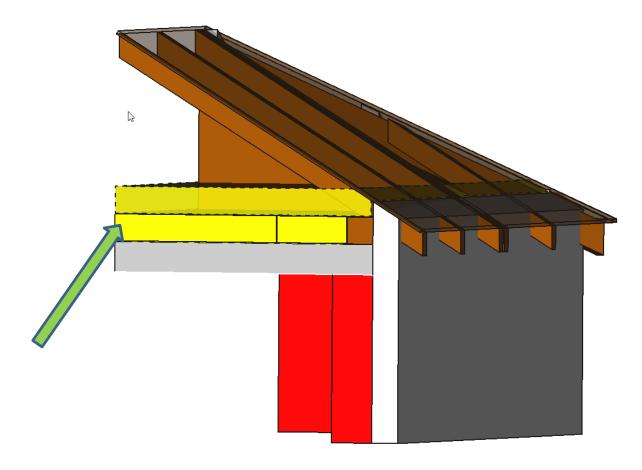



Highlights aus dem Literaturreview

# Belüftung des Dachbodens

- Unzureichende Lüftung wird generell als Risiko eingeschätzt
- Feuchte kann im <u>Sommer</u> v. a. in klarkalten Nächten durch Lüftung auch eingetragen warden. Dann ggf. auch Feuchtefalle durch Aufsaugen durch Holz
- -> "Luxus"-Variante: Feuchtegesteuerte Lüftung
- Außerdem: Flugschnee und Brandschutz müssen im Auge behalten werden

### Einfluss Gebäudelage auf Luftwechsel

Simulationsergebnisse!

Unterschiedliche Skalierung der beiden y-Achsen beachten!

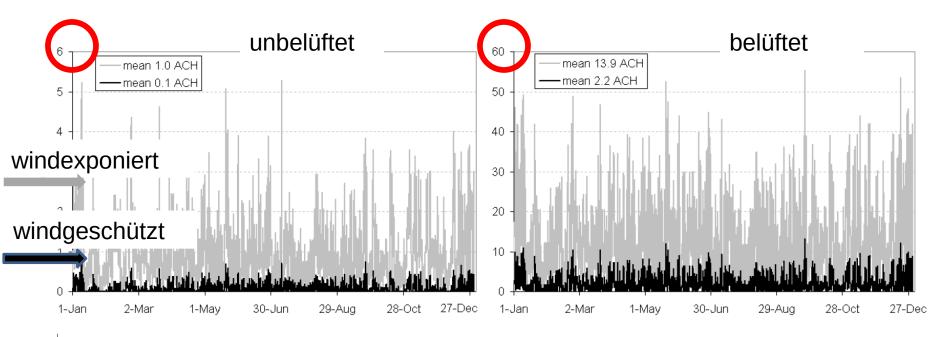


Figure 2: The diagram to the left shows the ventilation air change rates of the unventilated attic for the house in open position to the wind (the gray line) and in closed (city) position to the wind (the black line). The diagram on the right shows the same for the ventilated attic.

Quelle: Kalagasidis and Mattsson (2014). Modelling of moisture conditions in a cold attic space




## Was sagt die Norm zu Dämmung auf Stahlbetondecke in unkond. Dachboden?

Keine Dampfbremse erforderlich, wenn weiche Dämmung

8.5.1 Massive Decken mit Wärmedämmung

Für den Fall, dass die Kriterien an die Bauteilschicht (siehe Bild 23) nicht eingehalten werden, ist der Nachweis nach Abschnitt 10 zu führen.

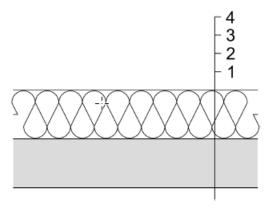

#### Legende:

1 Innenputz, Spachtelung (bei Sichtbeton optional)

2 Deckenbildner (Beton, Ziegeldecke, Leichtbeton, Porenbeton, Brettsperrholz)

3 Dämmstoff

4 belüfteter Dachboden




### UV ÖNORM 4119:2018 (Unterdach, -deck/spannbahnen) zur Dachbodenbelüftung

- Unkonditionierte Dachböden sind zu belüften, aber ...
- ... keine Angabe über eine Mindest- Maximalgröße der Öffnungen
- In Dänemark und USA: Faustformel für freien Querschnitt: 1/300 der Nettobodenfläche des Dachbodens.




### Inputs ÖN 8110-2, Anschlussbeurteilung

- Welche bauphysikalischen und tragwerksplanerischen Anforderungen werden an den Anschluss gestellt?: Luftdichtheit, Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz
- Gibt es bereits a. a. R.d.T. zum Anschluss (z. B. Anhänge, Beiblätter von Normen, Richtlinien, Merkblätter etc.)?
- Welche relevanten Verarbeitungsrichtlinien gilt es zu beachten (z. B. fettfreier, trockener, staubfreier Untergrund, Haftbrücke Herstellen, Mindestverarbeitungstemperatur, maximale Bewitterungsdauer etc.)
- Maßstäbliche Detailzeichnungen des Anschlusses im Horizontalund Vertikalschnitt, ggf. auch Ansichten. Klare Bezeichnung, welche Bauteile am Anschluss aneinander stoßen. Materialkennwerte für alle Komponenten des Anschlusses.

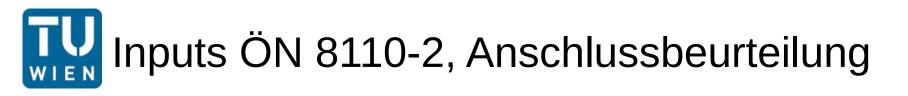


- Gibt es im Anschluss Teile, die feuchteempfindlich sind (verrottbar, korrosionsgefährdet, chemisch reaktiv, quell-/schwindfähig)
- Risikobeurteilung für den Fall des Versagens von Teilen des Funktionsumfangs des Anschlusses in Bezug auf die Anforderungen
- Immer mit Konvektion modellieren (welche markverfügbare Software kann das?
- Ist Einbaufeuchte der Materialien in unmittelbarer Umgebung des Anschlusses festgelegt?

09.03.2023 53

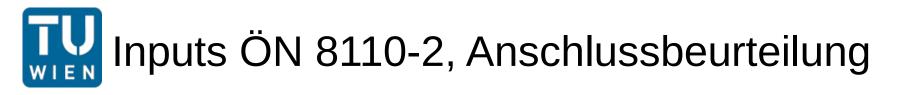

- Welche Ebenheitstoleranzen für Oberflächen gibt es, die im Bereich des Anschlusses relevant sind (Luftpfade, Haftung)?
- Welche mechanischen Belastungen auf den Anschluss können während der Nutzung einwirken? Sind die anschlussbildenden Materialien lagegesichert?
- Wie dauerhaft ist der Anschluss? Kann es zu Versprödungen, Verformungen, Abrissen kommen? (Fugen mit Dichtmassen, Anputzleisten etc.)

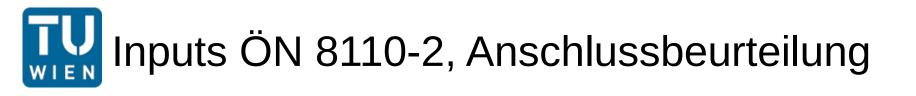

- Bestehen absehbare baupraktische Hindernisse bezüglich der Herstellung des Anschlusses (z. B. erschwerte Zugänglichkeit)
- Sind die Materialien, die den Anschluss bilden kapillaraktiv (kann Flüssigwasser durch Saugen geleitet werden)?
- Besitzt der Anschluss (sofern nicht selbst schon eine Wärmebrücke) in sich weitere Wärmebrücken wie vor allem metallische Teile?

## Anschlussbeurteilung

- Festlegung des Klimas/Nutzungsprofils aller Räume (inkl. Hohlräume), die die Bauteile begrenzen, deren Verbindung der Anschluss darstellt. Können am Anschluss je Temperaturen entstehen, die eine Eisbildung bedingen?
- Ist der Anschluss außenluftberührt, direkt Schlagregen oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt?
- Sind am Anschluss Luftdruckunterschiede zu erwarten (Windeinwirkung, nicht balancierte mechanische Lüftung, große thermische Höhen)

# Anschlussbeurteilung

- Grenzt der Anschluss an potentiell wasserableitende Schichten mit Gefälle zum Anschluss hin? Dazu zählt z. B. auch eine Dampfbremse, die hinterlaufen werden kann bzw. an der Tropfen abrinnen können, sodass dem Anschluss Wasser zugeführt werden kann.
- Grenzt der Anschluss an Hohlräume in Bauteilkonstruktionen? Wie luftdurchlässig sind diese Hohlräume mit Räumen verbunden, insbesondere mit der Außenluft (Umwege mitdenken)?
- Besitzt der Anschluss Durchdringungen bzw. Spalten, durch die
  - Luft strömen kann?
  - Wasser geleitet werden kann kapillar oder als Druckwasser-/Sickerströmung?

09.03.2023 57



BAC-Arbeit (Fr. Anja Krenn) mit dem Dämmstoff Jute, ansonsten gleiches Versuchssetting wie bei Mineralwolle.



- Verknüpfung geometrischer Details (v. a. Fugen) zwischen hygrothermischer Simulation und einem geometrischen BIM-Modell -> Software SIMULTAN
- Weiterentwicklung des Strömungsmodells über eine Dissertation (A. Sarkany)



### Danke für das Durchhalten bis hierher